



INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD
INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY
MODE D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ
INSTRUÇÕES DE USO E SEGURANÇA

ESPAÑOL
ENGLISH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS



Black

CAJA ESTANCA DE CONEXIÓN. IP68


SEALED BOX CONNECTION. IP68

BOÎTIER DE CONNEXION ÉTANCHE. IP68

CAIXA DE CONEXÃO IMPERMEÁVEL. IP68

BK-3P; BK-3PT BK-6P

1 *Vista general:

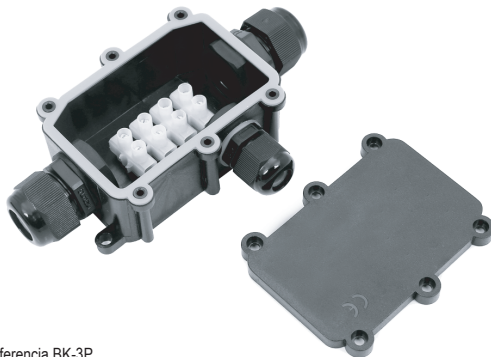

www.psolera.com


* Referencia BK-3P .

2 Normativa:

- Siga estas instrucciones para cumplir con los reglamentos de baja tensión R.D. 842/2002 .
- La instalación, servicio y mantenimiento de los equipos electrónicos solo pueden ser realizados por una persona autorizada.


3 Descripción y componentes:

- Tensión de aislamiento: 450VAC
- Tensión nominal regleta: 250VAC
- Corriente máxima: 24A
- Color: Negro.

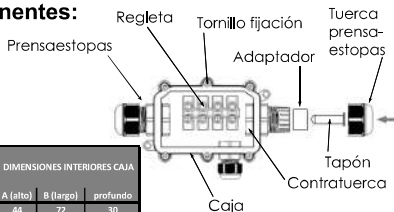


ROSCA	PRENSAESTOPAS		REGLETA		DIMENSIONES INTERIORES CAJA		
	M20	M25	NUMERO DE CONEXIONES	SEC. CABLE MÁXIMA	A (alto)	B (largo)	profundo
Ø CABLE	4-8mm	4-8mm					
REF.	ADP-M20/4-8	ADP-M25/4-8					
BK-3P	3		4	2,5mm²	44	72	30
BK-3PT		3	4	2,5mm²	57	70	30
BK-6P		6	4	2,5mm²	92	112	48

ACCESORIOS INCLUIDOS				
ADAPTADOR				
DESCRIP.	ØCABLE 9-12mm	ØCABLE 10-14mm	TORNILLOS	TAPONES
REF.	ADP-M20/9-12	ADP-M25/10-14	T-BK	TP-BK
BK-3P	3		6	1
BK-3PT	3	3	7	1
BK-6P	3	3	10	3



4 Instrucciones:

1º- Marcar en la pared los agujeros indicados. Taladrar, poner tacos y fijar a la pared la caja con tornillos (<Ø5).

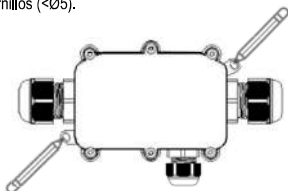

2º- Introducir los cables a la caja a través de los prensaestopos. En el caso que el cable no quepa, sustituir el aro interior por el de diámetro adecuado (entre los accesorios incluidos).


3º- Hacer la conexión de los cables mediante los bornes de la regleta.

4º. Si se desea apretar el prensaestopos a la caja, girar la contratuercas desde la parte interior de la misma.

5º- Tapar los prensaestopos que no utilizamos en la instalación con los tapones suministrados (entre los accesorios incluidos).



5A. Desenroscar tuerca prensaestopos.



5B. Introducir tapón completamente.



5C. Roscar fijando fuertemente la tuerca prensaestopos.

5 Información Técnica:

- (IP68) Resistente hasta una profundidad máxima de inmersión de 4m. un máximo de 120 horas.

-T60°C -GWT 650°C (caja) -GWT 850°C (regleta)



LIBRE HALOGENOS



SAA

6 Consejos de seguridad y uso:



7 Gestión de residuos de envases y de productos:

RESIDUOS DE ENVASE				RESIDUOS DE PRODUCTOS		
MATERIAL	DEPOSITAR EN:	LOGOTIPO EN ESPAÑA	LOGOTIPO INTERNACIONAL	RESIDUOS	DEPOSITAR EN:	LOGOTIPO
PLÁSTICO	CONTENEDOR AMARILLO			RAEE	PUNTO DE VENTA	
PAPEL Y CARTÓN	CONTENEDOR AZUL					

NOTA: El color de los contenedores puede variar en función del país donde se aplique. Consulte la normativa local al respecto.

Instructions for use and safety

ENGLISH

- General view:
- Normative: -Follow these instructions to comply with the R.D. 842/2002. - Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.
- Description and components: -Insulation voltage -Rated terminal voltage -Maximum current -Color = Black. Cable glands. Terminal block. Screws box. Adapter. Nut (cable glands). Cable plug. Locknut. Box. Cable glands. Thread cable glands. Electrical cable diameter. Number of pins of the terminal lock. Maximum cable section. Interiors dimensions box. (height), (width), (depth). Accessories included. Adapter. Screws box. Cable plug.
- Instrucciones: 1º- Mark the holes indicated on the wall. Drill, put dowels and fix the box with screws to the wall ($\varnothing 5$). 2º- Introduce the cables to the box through the cable glands. In the event that the cable does not fit, replace the inner ring with the appropriate diameter (among the included accessories). 3º- Make the connection of the cables through the pins of the terminal block. 4º- If you wish to tighten the cable gland to the box, turn the locknut from the inside of the box. 5º- Cover the cable glands that are not used in the installation with the plugs supplied (among the included accessories). 5A- Unscrew packing nut. 5B- Insert cable plug completely. 5C- Screw tightly tightening the packing nut.
- (IP68) Resistant to a maximum depth of 4m immersion a maximum of 120 hours.  Halogen Free
-GWT 650°C(box) -GWT 850°C(terminal block).
- Safety and usage tips.
- Management of packaging and product waste: PACKAGING WASTE; MATERIAL; PLASTIC; PAPER AND PAPERBOARD; DEPOSIT IN: (NOTE); LOGO IN SPAIN; INTERNATIONAL LOGO (NOTE); PRODUCT WASTE; WASTE; WEEE; DEPOSIT IN: SELLING POINT; LOGO.
NOTE: The color of the containers may vary depending on the country where it is applied. Check local regulations on this.

Mode d'emploi et de sécurité

FRANÇAIS

- Vue d'ensemble :
- Norme: -Suivez ces instructions pour respecter la directive R.D. 842/2002 -Installation, entretien et maintenance des équipements électroniques ne peuvent être effectués par une personne autorisée.
- Description et composants: -Tension d'isolation. -Tension nominale nominale. -Courant maximum. -Couleur = Noir. Presse-étoupe. Barrette de connexion. Boîte à vis. Adaptateur. Écrou de presse-étoupe. Bouchon. Contre-écrou. Boîte. Presse-étoupe. Filetage de presse-étoupe. Diamètre du fil. Nombre de connexions de barrette. Section maximale du câble. Dimensions intérieures. Hauteur. Largeur. Profondeur. Accessoires inclus. Adaptateur. Boîte à vis. Les bouchons.

4 Instructions: 1°- Marquez les trous indiqués sur le mur. Percez, mettez des chevilles et fixez la boîte avec des vis au mur (<Ø5). 2°- Introduisez les câbles dans la boîte à travers les presse-étoupes. Si le câble ne correspond pas, remplacez la bague intérieure par le diamètre approprié (parmi les accessoires fournis). 3°- Effectuez la connexion des câbles à travers les barrettes de connexion. 4°- Si vous souhaitez serrer le presse-étoupe au boîtier, tournez le contre-écrou à partir de l'intérieur du boîtier. 5°- Couvrez les presse-étoupes qui ne sont pas utilisés dans l'installation avec les bouchons fournis. 5A- Dévissez l'écrou de presse-étoupe. 5B- Insérer complètement le bouchon. 5C- Vissez fermement en serrant l'écrou de presse-étoupe.

5 - (IP68) Résistant à une profondeur maximale de 4 m, une immersion maximale de 120 heures. -GWT 650°C(Boîte) -GWT 850°C(Barrette de connexion).



Sans Halogène.

6 Des conseils et de l'utilisation de sécurité.

7 Gestion des emballages et des déchets de produits: DÉCHETS DES CONTENEURS; MATÉRIEL; PLASTIQUE; PAPIER ET CARTON; DÉPÔT EN: (REMARQUE); LOGO EN ESPAGNE; LOGO INTERNATIONAL (REMARQUE); DÉCHETS DE PRODUITS; DÉCHETS; DEEE; DÉPÔT EN: POINT DE VENTE; LOGO.
REMARQUE: la couleur des contenants peut varier en fonction du pays où elle est appliquée. Vérifiez les réglementations locales à ce sujet.

Instruções de uso e segurança

PORTUGUÊS

1 Visão geral:

2 Normativa: -Seguir estas instruções para atender a R.D. 842/2002. - A instalação, serviço e manutenção do equipamento elétrico podem ser realizados apenas por uma pessoa autorizada.

3 Descrição e componentes: - Tensão de isolamento. - Tensão nominal bloqueio terminal. - Corrente máxima. - Cor = preto. Prensa-cabos. Bloqueio terminal. Caixa de parafusos. Adaptador. Porca (prensa-cabos). Plugue do cabo. Contraporca. Caixa. Prensa-cabos. Passe os prensa-cabos. Diâmetro do cabo elétrico. Número de pinos da trava do terminal. Seção máxima do cabo. Caixa de dimensões interiores. (altura, largura, profundidade). Acessórios incluídos. Adaptador. Caixa de parafusos. Plugue do cabo.

4 Instruções: 1°- Marque os furos indicados na parede. Fure, coloque buchas e fixe a caixa com parafusos na parede (<Ø5). 2°- Introduza os cabos na caixa através dos prensa-cabos. Caso o cabo não encaixe, substitua o anel interno pelo diâmetro adequado (entre os acessórios incluídos). 3°- Faça a conexão dos cabos através dos pinos do bloco terminal. 4°- Se desejar apertar o prensa-cabo na caixa, gire a contraporca por dentro da caixa. 5°- Cubra os prensa-cabos não utilizados na instalação com os plugues fornecidos (entre os acessórios incluídos). 5A- Desaparafuse a porca da gaxeta. 5B- Insira o plugue do cabo completamente. 5C- Aperte bem a porca da gaxeta.

5 - (IP68) Resistente a uma profundidade máxima de 4m de imersão por um máximo de 120 horas. -GWT 650°C (caixa) -GWT 850°C (bloqueio terminal).



Halogênio livre.

6 Dicas de segurança e uso.

7 Gestão de embalagens e resíduos de produtos: RESÍDUOS DE RECIPIENTES; MATERIAL; PLÁSTICO; PAPEL E CARTÃO; DEPÓSITO EM: (NOTA); LOGO NA ESPANHA; LOGOTIPO INTERNACIONAL (NOTA); RESÍDUOS DE PRODUTOS; DESPERDÍCIO; REEE; DEPÓSITO EM: PONTO DE VENDA; LOGOTIPO.
NOTA: A cor dos recipientes pode variar dependendo do país onde é aplicado. Verifique os regulamentos locais sobre isso.